

Voruntersuchung der Ausstattung

Diplom- Restauratorin Anne Steiner, Wendelstein
Beispiel Kreuz im Altarraum

Untersuchung Ausstattung St. Laurentius Eisendorf
96132 Schlüsselfeld, Juli 2021

Anne Steiner
Diplom-Restauratorin (FH)

2. Kruzifix Chorraum

2.1 Befund/ Bestandsaufnahme

Holz (Linde, Nadelholz) geschnitzt
spätes 20. Jh., Beschriftung „GRIM“ auf Rückseite des Lententuchs

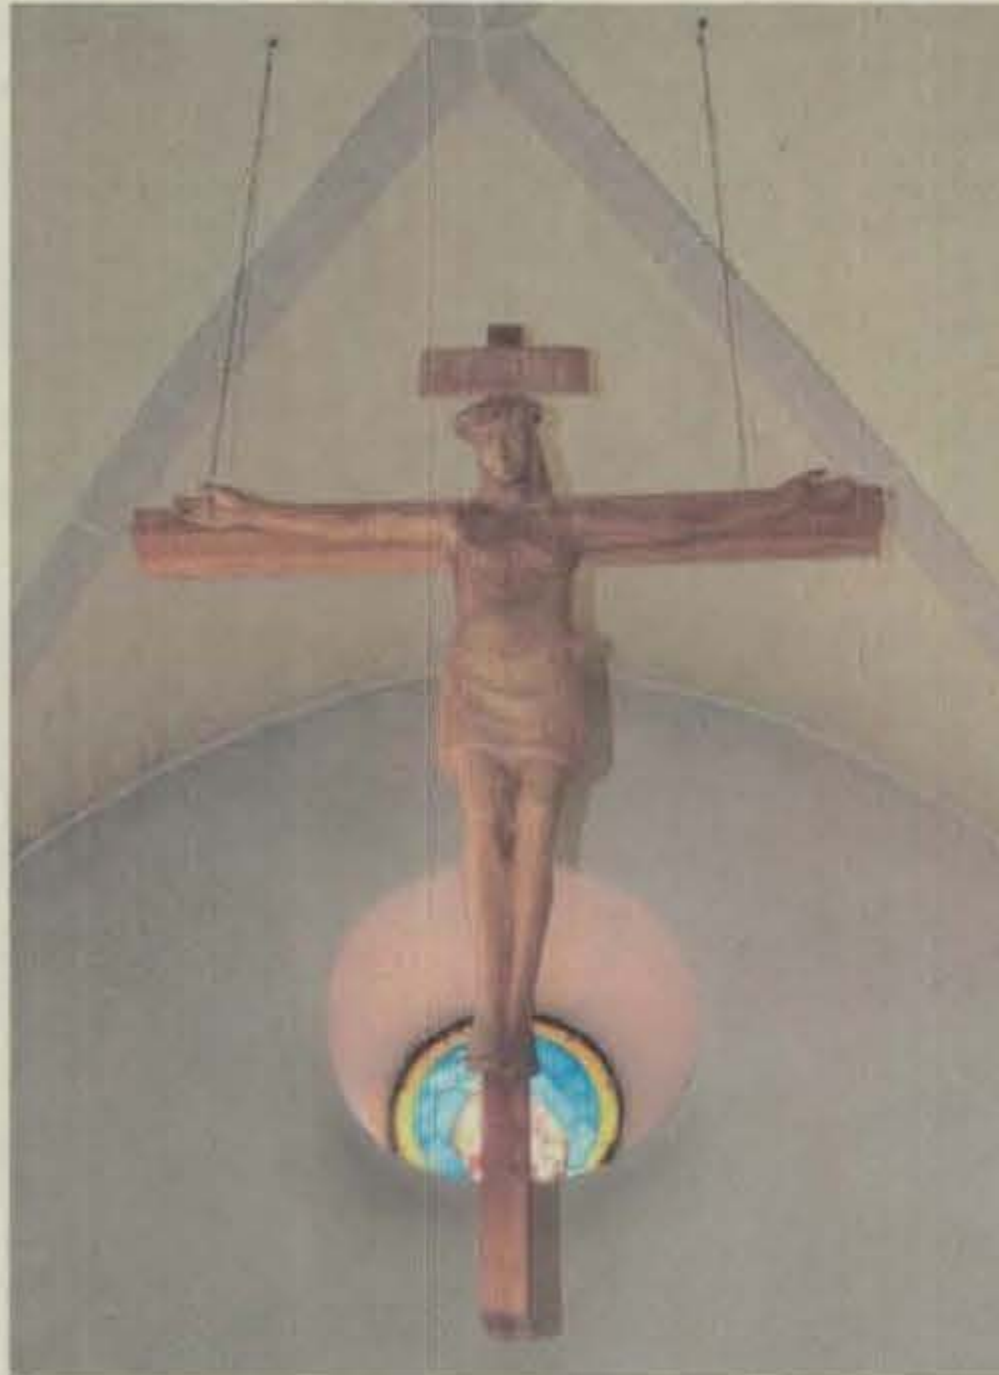


Abb.2: Kruzifix Chorraum

Das Holzkreuz mit dem geschnitzten Christus ist mit Hilfe von Metalldrähten an der Chordecke montiert.

4

Untersuchung Ausstattung St. Laurentius Eisendorf
96132 Schlüsselfeld, Juli 2021

Anne Steiner
Diplom-Restauratorin (FH)



Abb.3: Kruzifix Chorraum; Beschriftung „GRIM“ (Reste einer Beschriftung möglicherweise vom Kreuzbalken verdeckt), Ausblühungen oder mikrobieller Befall am Kreuzbalken

2.2 Erhaltungszustand

Die Holzoberflächen sind deutlich verunreinigt. Lose aufliegender Staub, verbackener Schmutz sowie Spinnweben und Vogelkot beeinträchtigen das Erscheinungsbild und bilden die Grundlage für weitere Schäden.

Insbesondere das Holz des Kreuzbalkens weist Ausflüglöcher sowie Fraßmehl holzerstörender Insekten auf. Der Befall ist aktiv, u.a. konnten einige lebende Käfer im Kircheninnenraum beobachtet werden. Eine zeitnahe Bekämpfung des Befalls ist dringend erforderlich.

Einer weiteren Untersuchung bedürfen zahlreiche weiße „Flecken“ am Kreuzbalken. Hier könnte es sich um Ausblühungen von Holzschutzmitteln und/oder einen mikrobiellen Befall handeln.

5

Untersuchung Ausstattung St. Laurentius Eisendorf
96132 Schlüsselfeld, Juli 2021

Anne Steiner
Diplom-Restauratorin (FH)



Abb.4: zahlreiche frische Ausflüglöcher holzerstörender Insekten, Oberflächenschmutz



Abb.5, 6: Ausflüglöcher, Vogelkot, Oberflächenschmutz

6